

**SIA „PJ 21” Reģistrācijas Nr. 44103049740**  
 Līgatnes iela 12 a, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101  
 Tālrunis 29161805, e-pasts [janis.puspurs@pj21.lv](mailto:janis.puspurs@pj21.lv)  
[www.pj21.lv](http://www.pj21.lv)

## EKSPERTA NOVĒRTĒJUMS

2016. gada 12. novembrī, Saulrītu ielā 13, Cēsis, tika veikta automašīnas Opel Astra ar reģistrācijas numuru JL4649, apskate tirgus vērtības noteikšanai.

### Automašīna: Opel Astra, vieglais pasažieru

Identifikācija Nr. : W0LPD6EC9BG170360

Motora tilpums: 1.4 L, benzīns

Jauda: 103 kw

Rīteņu piedziņa: 4x2

1.reģistrācija: 29.03.2012.

Odometra rādījums: 132985 km.

Tehniskā skate: 03.02.2017.

Sēdvietu skaits: 5

Pilna masa: 1935 kg

Krāsa: Tumši pelēka  
 metāliska efekta, 2 pārklājumu

Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions  
 pārstāve Guna Kalniņa-Priede

### Komplektācija:

Elektriskais stūres pastiprinātājs

Manuālā 6 pārnese kārba

Priekšējie elektriskie stiklu pacelāji

Kondicionieris

Borta kompjūters

Brīvo roku sistēma

Parkošanās asistenti

Metāla diski R17

Miglas lukturi

Elektriski regulējami,

apsildāmi spoguļi

Auduma apdares salons

Priekšējie sēdekļi manuāli

regulējami, apsildāmi

Manuāli regulējama,

daudzfunkcionāla stūre

Drošības gaisa spilveni

ABS/ASR

Centrālā atslēga

Signalizācija

AM/FM/CD



Salons



VIN kods



Odometra rādījums



Motors



Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība



**Eksperta konstatētais vizuālais stāvoklis:**  
 Netīrs, putekļains motors, motora telpa.  
 Salauzti priekšējā bufera labās puses stiprinājumi



Pakaļējam buferim salauzti visi iekšējie stiprinājumi, deformēts kreisās puses stūris.



Pakaļējam panelim pēc negadījuma veikts nekvalitatīvs remonts. Sprauga starp pakaļējo pārsegu un lukturi kreisajā pusē praktiski nav. Tas nozīmē, ka pēc negadījuma nav novērsts virsbūves sašķiebums. Pārsegam veikts tehnoloģiski nepareizs remonts, uz apakšējās daļas špakteles biežums pārsniedz pieļaujamos 3mm. Apskates laikā nevarēja atvērt pakaļējo pārsegu. Pakaļējā bufera deformētā sliede pēc negadījuma nav nomainīta.



Abiem pakaļējiem spārniem ir veikts remonta krāsojums. Nedarbojās parkošanās asistenti, pakaļējā pārsega slēdzis.



Neliels iespiedums uz pakaļējā labās puses spārna



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'P'.

**Secinājumi:**

Automašīnai CSNg ir bojāta virsbūves aizmugurējā daļa. Remonts veikts daļēji, nekvalitatīvi, neatbilstoši virsbūves remonta tehnoloģijai. Lai automašīnai būtu labs vizuālais un tehniskais stāvoklis, būtu jāveic remonts atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. Būtu nepieciešams veikt vairāku detaļu nomaiņu. Remonta izmaksas varētu būt ap 2000.00 EUR.

Tā kā tirgū pēc šīm automašīnām nav liels pieprasījums un piedāvājums, remonts būs ekonomiski nepamatots. Iespēju robežās konkrēto automašīnu varētu izmantot kā pirmo iemaksu citas automašīnas iegādei.

**Novērtējums:**

**Automašīnas tirgus vērtība ir EUR 6600.00 ar PVN.**

**Ātrā realizācija vērtība ir EUR 5300.00 ar PVN**

Ekspertīzi veica tehniskais vērtētājs Jānis Pušpurs, sertifikāts Nr. 86, derīgs līdz 16.08.2017.

Tirgus vērtība noteikta pēc Latvijas, Igaunijas, Vācijas tirgus izpētes metodes, izvērtējot konkrētā transportlīdzekļa defektus.

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas (Latvijas Standarts LVS 401:2013, p2.1.11).

Tehniskais vērtētājs:



Jānis Pušpurs

Cēsīs

2016. gada 14. novembris